

XC-A23p 标定说明书

标定方法:

请把标定开关拨到允许标定位置，使仪表进入允许标定状态，然后按下表的步骤操作：

步骤	操作	显示	注解
1	标定状态下按【功能】	在称重显示状态下	
2	按【2】 按【累计】	【E】【***】	设置分度值 (1、2、5、10、20、50、100)
3	按【3】 按【累计】	【PoS】【*】	设置小数点位数 (0~4)
4	按【00124】 按【累计】	【Pn】【vwxyz】	输入系统参数 v: 消除蠕变选择: 0—使用, 1—不使用 w: 零点跟踪速度: 0~3 可选, 对应 0.4~0.1s x: 零点跟踪范围: 0~9 可选, 对应 0~4.5e y: 手动置零范围: 0~5 可选, 详见注 4 z: 开机置零范围: 0~5 可选, 详见注 4
5	按【6000】 按【累计】	【FULL】【*****】	设置满量程 必须按数字键输入, 否则自动跳过标定步骤
6	按【累计】	【nLoAd】【 【AD 码】】	确认零点 空秤, 观察 AD 码跳动, 等待称量稳定后, 按【累计】确认零点。
7	按【4000】 按【累计】	【ALoAd】【 【AD 码】】*****	输入和确认加载点 加载砝码, 输入砝码的重量, 观察 AD 码跳 动, 等待称量稳定后, 按[清除]确认
8		称重状态	标定结束

注 1：在标定过程中【累计】键作为“输入”键使用，【置零】键作为“退出”键使用。

注 2：标定调试结束后，将标定开关拨回不可标定位置，使仪表处于禁止标定状态。

注 3：如果在第 6、7 步时出现【ctnn】【0】提示，表明数据不稳定，请按如下方法处理：

- 1、检查传感器及其连线，正确连接后，按【1】，然后按【累计】，重新标定；
- 2、检查使用环境，避免在大风、强电干扰、强振动的环境下标定；
- 3、如果使用环境较差，对精度要求不高，按【2】，然后按【累计】，强制标定；
- 4、检查仪表 AD 部分有没有损坏，如损坏需返回维修。

注 4：置零范围 0~5 分别对应满量程的 0%, 2%, 4%, 10%, 20%, 100%。

注 5：按【设置】，按【78】，按【累计】，进入单独标定零点，即上表步骤 6；

按【设置】，按【79】，按【累计】，进入单独标定线性，即上表步骤 7。

内码显示:

1、在称重状态时，按【设置】，输入【03】，按【累计】键确认，仪表即进入内码显示状态，20 个内码等于一个分度值。
内码显示状态，节电选择无效。

2、在内码显示状态，按【设置】，输入【03】，按【累计】键确认，仪表返回称重状态。